# Instrucciones de uso originales V-VGA / V-VGC

V-VGA 4 | 6 | V-VGC 4 | 6













paleta









# Contenido

# Contenido

1	Introducción	4
1.1	Principios	4
1.2	Destinatarios	4
1.3	Documentación del producto y otra documentación aplicable	4
1.4	Abreviaciones	4
1.5	Directivas, normas y leyes	4
1.6	Símbolos y sus significados	5
1.7	Términos técnicos y sus significados	5
1.8	Copyright	5
2	Seguridad	6
2.1	Identificación de las advertencias	6
2.2	Generalidades	6
2.3	Uso reglamentario	7
2.4	Usos no permitidos	7
2.5	Cualificación y formación del personal	8
2.6	Trabajar de forma segura	8
2.7	Indicaciones de seguridad para la empresa usuaria	8
2.8	Advertencias de seguridad relativas a instalación, puesta en marcha y mantenimiento	9
2.9	Condiciones de garantía	9
3	Transporte, almacenamiento y eliminación	10
3.1	Transporte	10
0.1	3.1.1 Desembalaje y comprobación del estado de suministro	10
	3.1.2 Elevación y transporte	10
3.2	Almacenamiento	11
٥.۷	3.2.1 Condiciones ambientales para el almacenamiento	11
3.3	Eliminación	11
4	Diseño y función	12
4.1	Diseño	12 13
4.2	Descripción	13
4.3	Campos de aplicación	13
5	Instalación	14
5.1	Preparar la instalación	14
5.2	Colocación	14
5.3	Conexión de las tuberías	15
5.4	Llenado de aceite lubricante	15
5.5	Conectar el motor	16
6	Puesta en marcha y puesta fuera de servicio	17
6.1	Puesta en marcha	17
0.1	6.1.1 Comprobar el sentido de giro	18
6.2	Puesta fuera de servicio / almacenamiento	18
6.3	Reconexión	18
J.U	HOUGHOAIUH	10



# Contenido

7	Manteni	miento y reparación	19
7.1	Garantiza	ar la seguridad de funcionamiento	19
7.2		des de mantenimiento	
	7.2.1	Filtrado del aire	20
		Lubricación	
		Separación de aceite	
7.3	•	ón/Servicio técnico	
7.4	Repuest	os	23
8	Averías:	causas y solución	24
9	Datos té	cnicos	27



# 1 Introducción

# 1.1 Principios

Estas instrucciones de uso:

- forman parte de las siguientes bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas por aceite del tipo V-VGA4, V-VGA6, V-VGC4 y V-VGC6.
- describen el uso seguro y apropiado en todas las fases de la vida útil.
- deben estar disponibles en el lugar de uso.

#### 1.2 Destinatarios

Estas instrucciones de uso se dirigen al personal técnico especializado.

# 1.3 Documentación del producto y otra documentación aplicable

Documento	Contenido	N°
	Instrucciones de uso	BA 146/1-ES
Documentación del producto	Declaración de conformidad	C 0036-ES
	Declaración sobre la ausencia de riesgos	7.7025.003.17
Lista de repuestos	Documento de los repuestos	E 146
Hoja de datos	Datos técnicos y características	D 146/1 / D 147/1
Hoja informativa	Compatibilidad con vapor acuoso de las bombas de vacío lubricadas por aceite	1 200
Hoja informativa	Normas de almacenamiento de máquinas	I 150
Declaración del fabricante	Directiva comunitaria 2002/95/CE (RoHS)	_

#### 1.4 Abreviaciones

Fig. Figura

V-VGA / V-VGC

Bomba de vacío

m³/h Capacidad de aspiración mbar (abs.) Vacío final, vacío de trabajo

# 1.5 Directivas, normas y leyes

véase la declaración de conformidad



# 1.6 Símbolos y sus significados

Símbolo	Explicación		
$\triangleright$	Condición previa		
####	Instrucción operativa, medida a tomar		
a), b),	Instrucción operativa de varios pasos		
⇒	Resultado		
<b>[-&gt; 14]</b>	Referencia con indicación de la página		
i	Información, indicación		
$\triangle$	Símbolo de seguridad Advierte de un peligro potencial de lesiones Observe todas las advertencias de seguridad con este símbolo para evitar lesiones y la muerte.		

# 1.7 Términos técnicos y sus significados

Término	Explicación		
Máquina	Combinación de bomba y motor lista para la conexión		
Motor	Motor de accionamiento de la bomba		
Bomba de vacío	Máquina para la generación de presión negativa (vacío)		
Rotativa de paleta	Principio de construcción o de funcionamiento de la máquina		
Capacidad de aspiración	El caudal de una bomba de vacío en relación con el estado en la co- nexión de aspiración		
Presión final (abs.)	El vacío máximo que una bomba alcanza con la apertura de admisión cerrada, indicado como presión absoluta		
Vacío permanente	El vacío o el margen de presión de aspiración con el que la bomba funciona en servicio continuo. El vacío permanente o la presión de aspiración es ≥ que el vacío final y < que la presión atmosférica.		
Emisión de ruido	El ruido emitido en cierto estado de carga expresado como valor numérico, nivel de intensidad acústica dB(A) según EN ISO 3744.		

# 1.8 Copyright

Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento; el uso y la comunicación de su contenido sólo están permitidos en lo expresamente autorizado. Cualquier infracción constituye una causa de indemnización.



# 2 Seguridad

El fabricante no asume ninguna responsabilidad para daños debidos a la inobservancia de la presente documentación.

#### 2.1 Identificación de las advertencias

Advertencia	Nivel de peligro	Posibles consecuencias	
A PELIGRO	Peligro inminente	Muerte, graves lesiones	
<b>ADVERTENCIA</b>	Peligro potencial	Muerte, graves lesiones	
<b>ATENCIÓN</b>	Situación peligrosa potencial	Lesiones leves	
AVISO	Situación peligrosa potencial	Daños materiales	

#### 2.2 Generalidades

Estas instrucciones de uso contienen indicaciones básicas sobre instalación, puesta en marcha, trabajos de mantenimiento e inspección, cuya observación garantiza un funcionamiento seguro de la máquina y evita lesiones y daños materiales. Observe las indicaciones de seguridad de todos los capítulos.

Es necesario que el personal cualificado/la empresa usuaria lea y comprenda las instrucciones de uso antes de la instalación y puesta en marcha. El contenido de las instrucciones de uso ha de estar siempre disponible para el personal cualificado. Las indicaciones expuestas en la misma máquina han de observarse y mantenerse en un estado legible. Esto se refiere por ejemplo a las siguientes:

- Marcas para conexiones
- Placa de características y placa del motor
- Etiquetas de advertencia

La empresa usuaria es la responsable de cumplir la legislación aplicable.



#### 2.3 Uso reglamentario

La máquina sólo debe utilizarse en los ámbitos descritos en las instrucciones de uso:

- Usar la máquina sólo si se encuentra en un estado técnico impecable
- No usar la máquina en estado parcialmente montado
- La máquina sólo debe usarse con una temperatura ambiente y una temperatura de aspiración entre 5 y 40°C
   Si las temperaturas están fuera de este margen, póngase en contacto con nostros.
- La máquina puede impulsar, comprimir o aspirar los siguientes medios:
  - Aire
     El aire aspirado puede contener vapor
     acuoso pero no debe contener agua ni otros
     líquidos. Para la compatibilidad con vapor
     acuoso, véase la hoja informativa I 200
  - Todos los gases y mezclas de gases y aire secos, no explosivos, no inflamables, no agresivos y no tóxicos

# 2.4 Usos no permitidos

- Aspirar, transportar y comprimir medios explosivos, inflamables, agresivos o tóxicos, como p. ej. polvo según zona ATEX 20-22, disolventes así como oxígeno gaseoso y otros oxidantes
- El uso de la máquina en instalaciones no industriales, a no ser que se hayan adoptado las precauciones y medidas de protección necesarias en la instalación
- La instalación en atmósferas potencialmente explosivas
- El uso de la máquina en entornos con radiación ionizante
- Contrapresión en el lado de salida de más de +0,1 bar
- Modificaciones de la máquina y su accesorios



#### 2.5 Cualificación y formación del personal

- Asegurar de que el personal encargado de trabajar en la máquina haya leído y comprendido las instrucciones de uso y en especial las advertencias de seguridad relativas a instalación, puesta en marcha, mantenimiento e inspección antes de iniciar los trabajos
- Regular las responsabilidades, competencias y la supervisión del personal
- Hacer que todos los trabajos sean realizados por personal técnico cualificado:
  - Instalación, puesta en marcha, trabajos de mantenimiento e inspección
  - Trabajos en el sistema eléctrico
- El personal en formación sólo debe trabajar en la máquina bajo supervisión de personal técnico cualificado

#### 2.6 Trabajar de forma segura

Además de las advertencias de seguridad de estas instrucciones y las normas de uso reglamentario son de aplicación las siguientes disposiciones sobre seguridad:

- Normas de prevención de riesgo, instrucciones de seguridad y de trabajo
- Normas y leyes vigentes

#### 2.7 Indicaciones de seguridad para la empresa usuaria

- Los componentes calientes de la máquina deben estar inaccesibles durante el funcionamiento o contar con una protección
- La aspiración o expulsión no protegida de los medios no debe poner en peligro a las personas
- Debe impedirse cualquier riesgo debido a la energía eléctrica



#### 2.8 Advertencias de seguridad relativas a instalación, puesta en marcha y mantenimiento

- La empresa usuaria se encarga de que todos los trabajos de instalación, puesta en marcha y mantenimiento sean realizados por personal cualificado que haya consultado las instrucciones de uso para disponer de la información necesaria
- Realizar los trabajos en la máquina sólo si está parada y protegida contra una conexión involuntaria
- Seguir rigurosamente el procedimiento para la puesta fuera de servicio de la instalación descrito en las instrucciones de uso
- Volver a montar o habilitar los dispositivos de seguridad y protección nada más finalizar los trabajos Tener en cuenta los puntos para una nueva puesta en marcha
- Los trabajos de reforma o modificación de la instalación requieren la previa autorización del fabricante
- Utilizar únicamente piezas originales o piezas autorizadas por el fabricante El fabricante no asume responsabilidad alguna para los daños resultantes del uso de otro tipo de piezas
- Mantener alejadas las personas no autorizadas de la máquina

#### 2.9 Condiciones de garantía

La responsabilidad/garantía del fabricante se anulará en los siguientes casos:

- Uso no reglamentario
- No observancia de estas instrucciones
- Manejo por personal no cualificado
- Uso de repuestos no autorizados por Gardner
   Denver Schopfheim GmbH
- Modificaciones realizadas por su cuenta de la máquina o los accesorios suministrados por Gardner Denver Schopfheim GmbH



- 3 Transporte, almacenamiento y eliminación
- 3.1 Transporte
- 3.1.1 Desembalaje y comprobación del estado de suministro
  - a) Desembalar la máquina al recibirla y comprobar daños de transporte.
  - b) Comunicar los daños de transporte inmediatamente al fabricante.
  - c) Eliminar el material de embalaje segúnlas legislación aplicable.

#### 3.1.2 Elevación y transporte



#### **ATENCIÓN**

Lesiones o aplastamiento de extremidades por caída o vuelco de la carga transportada!

- > Tener en cuenta durante el transporte:
- a) Asegurar la máquina contra el vuelco y la caída.
- b) Colocar la carga a transportar sobre una base horizontal.

#### 3.2 Almacenamiento

#### **AVISO**

# Daños materiales debido a un almacenamiento inadecuado

- Asegurarse de que el almacén cumpla las siguientes condiciones:
- a) exento de polvo
- b) libre de vibraciones

#### 3.2.1 Condiciones ambientales para el almacenamiento

Condición ambiental	Valor	
Humedad relativa	0% a 80%	
Temperatura	-10°C a +60°C	



En caso de almacenamiento a largo plazo (más de 3 meses) es conveniente utilizar un aceite antioxidante en vez del aceite de la bomba.

Véase la información "Normas de almacenamiento" 1150

#### 3.3 Eliminación



#### **ADVERTENCIA**

# Peligro por sustancias inflamables, corrosivas o tóxicas!

Las máquinas que han entrado en contacto con sustancias peligrosas deben descontaminarse antes de su eliminación!

- > Tener en cuenta para la eliminación:
- a) Recoger aceites y grasas y eliminarlos por separado según la legislación vigente.
- b) No mezclar los disolventes, descalcificadores y residuos de pintura.
- c) Desmontar los componentes y eliminarlos según la legislación vigente.
- d) Eliminar la máquina según la legislación aplicable.
- e) Las piezas de desgaste (están señaladas como tal en la lista de repuestos) son residuos tóxicos y deben eliminarse según la legislación nacional aplicable.



# 4 Diseño y función

#### 4.1 Diseño

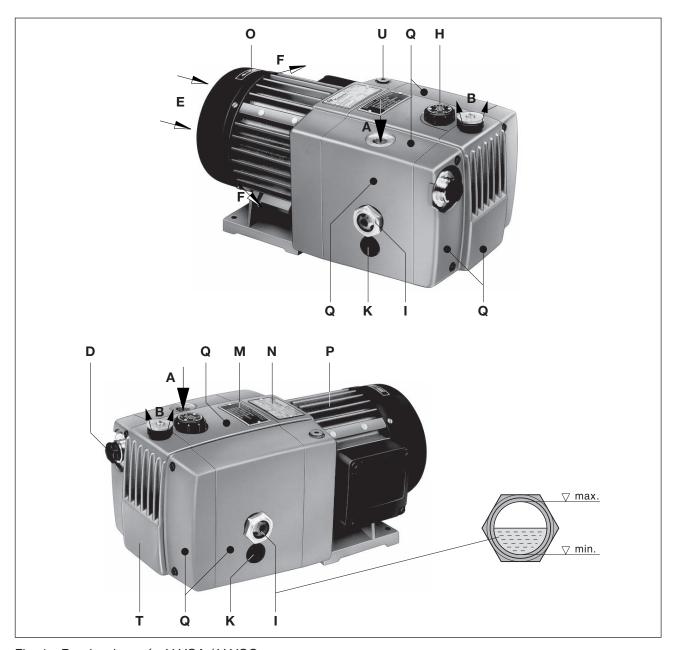


Fig. 1 Bomba de vacío V-VGA / V-VGC

- A Toma de vacío
- **B** Insonorizador / escape de aire
- **D** Filtro
- E Entrada de aire refrigerante
- **F** Salida de aire refrigerante
- H Boca de llenado de aceite
- I Mirilla de aceite
- K Drenaje de aceite
- M Placa aceites recomendados

- N Placa de características
- O Indicador de sentido de giro
- P Motor de accionamiento
- P<sub>1</sub> Placa de características del motor
- **Q** superficies calientes > 70°C
- Tapa del contenedor de aceite
- Válvula para gas estabilizador VGA (accesorio)



#### 4.1.1 Placa de características

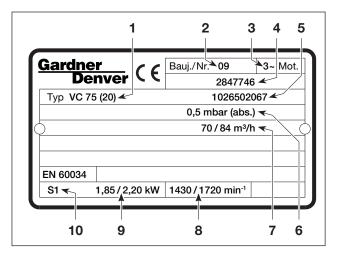


Fig. 2 Placa de características (ejemplo)

- 1 Tipo / tamaño (variante mecánica)
- 2 Año de construcción
- 3 Tipo de motor
- 4 N° de serie
- 5 N° de art.
- 6 Presión final (abs.)
- 7 Capacidad de aspiración 50 Hz/60 Hz
- 8 Número de revoluciones 50 Hz/60 Hz
- 9 Potencia del motor 50 Hz/60 Hz
- 10 Régimen

# 4.2 Descripción

Las bombas V-VGA y V-VGC vienen equipadas con un filtro ultra-fino a la entrada de la bomba y un separador de niebla de aceite en el lado de expulsión cuya función es lograr la recirculación del aceite por el sistema de circulación de la bomba. El ventilador del motor se encarga de la refrigeración de la carcasa del motor y de la bomba. El motor y la bomba tienen un árbol común.

Una válvula antirretorno incorporada separa a ésta del proceso cuando se decide parar la bomba. De esta forma se evita la penetración del aceite en el cilindro de la bomba cuando ésta se halla parada. Un exceso de aceite en el cilindro podría originar un cierre hidráulico si la bomba se pusiera en marcha.

Una válvula estabilizadora de gas (opcional en el modelo V-VGA) impide cualquier condensación de una pequeña cantidad de vapor de agua en el interior de la bomba caliente.

#### 4.3 Campos de aplicación

Las bombas de vacío rotativas de paletas lubricadas por aceite V-VGA 4, V-VGA 6, V-VGC 4 y V-VGC 6 son adecuadas para la generación de vacío. Los caudales de vacío a presión atmosférica son de 4 y 6 m³/h a 50 Hz, respectivamente. Las curvas de bombeo que muestran los caudales extraídos en función del vacío logrado pueden verse en la hoja de datos D 146/1 (V-VGA) y D 147/1 (V-VGC).

Estos modelos pueden usarse para la evacuación de un sistema cerrado o para crear un vacío permanente con los siguientes márgenes de presión de aspiración:

50 Hz → V-VGA: 20 a 500 mbar (abs.) • V-VGC: 2 a 200 mbar (abs.)

60 Hz → V-VGA: 20 a 400 mbar (abs.) • V-VGC: 2 a 150 mbar (abs.)

Cuando estas bombas se hacen funcionar permanentemente fuera de los límites arriba citados, pueden rezumar aceite en la lumbrera de expulsión. Si se evacuan sistemas cerrados, el volumen máx. a evacuar no debe sobrepasar los 2% de la capacidad de aspiración nominal de la bomba de vacío.



Con una frecuencia de conexión excesiva (aprox. 10 veces por hora) o una temperatura ambiental y de aspiración excesiva puede ocurrir que se sobrepase la temperatura límite del bobinado del motor y de los cojinetes.

Ante estas condiciones de uso consulte con el fabricante.



Si se instala al aire libre, la máquina debe protegerse de las inclemencias meteorológicas (p. ej. con un tejadillo).



#### 5 Instalación

#### 5.1 Preparar la instalación

Procure que se cumplan las siguientes condiciones:

- Libre acceso a la máquina desde todos los lados
- No tapar las rejillas y aperturas de ventilación
- Dejar bastante espacio para el montaje/desmontaje de las tuberías y para los trabajos de mantenimiento y el montaje/desmontaje de la máquina
- No hay impacto de vibraciones externas
- No aspirar el aire de escape caliente de otras máquinas para la refrigeración



La boca de llenado de aceite (fig. 1/H), la mirilla de aceite (fig. 1/I) y el drenaje de aceite (fig. 1/K) deben estar fácilmente accesibles.

Las entradas de aire refrigerante (fig. 1/E) y las salidas de aire refrigerante (fig. 1/F) deben tener una distancia de al menos 15 cm de las paredes. El aire de refrigeración saliente no debe volver a aspirarse. Para los trabajos de mantenimiento se debe prever una distancia de 30 cm delante del filtro (fig. 1/D) y la tapa del contenedor de aceite (fig. 1/T).

#### 5.2 Colocación

#### **AVISO**

La máquina sólo se debe poner en marcha en posición horizontal.

Daños materiales debido a vuelco y caída de la máquina.

Si la máquina se instala a una altura superior a 1000 m sobre el nivel del mar se nota una pérdida de potencia. Si este es el caso, consúltenos.

Asegurar las siguientes condiciones de la superficie:

- superficie nivelada y rasa
- la capacidad de la superficie de apoyo debe ser apropiada para el peso de la máquina



La máquina se puede colocar sin anclaje sobre una base firme. En caso de colocarla sobre una estructura portante recomendamos una fijación con elementos amortiguadores elásticos.



#### 5.3 Conexión de las tuberías

#### **AVISO**

Daños materiales si las fuerzas y los momentos de giro de las tuberías en la unidad son demasiado altos.

Enroscar las tuberías sólo a mano.


En caso de una tubería de aspiración demasiado estrecha y/o larga, la capacidad de aspiración de la bomba de vacío se reduce.

La apertura de aire de escape (fig. 2/B) no debe ser cerrada ni obstruida.

La contrapresión en el lado de salida no debe ser superior a + 0,1 bar.

La acumulación de líquidos en la tubería de escape se debe evitar.

- a) Conexión de vacío (fig. 1/A).
- b) El aire aspirado se puede emitirse directamente a la atmósfera por el insonorizador (fig. 1/B).
- a) Cargar el aceite lubricante (para tipos adecuados véase el capítulo "Mantenimiento") en la boca de llenado de aceite (fig. 1/H) hasta el borde superior de la mirilla (fig. 1/I).
- b) Cerrar la boca de llenado de aceite.



5.4

Llenado de aceite lubricante



#### 5.5 Conectar el motor



# A

#### **PELIGRO**

# Peligro de muerte debido a una instalación eléctrica incorrecta!

La instalación eléctrica sólo debe ser realizada por un electricista cualificado cumpliendo la norma EN 60204. La empresa usuaria ha de proveer el interruptor principal.

- a) Los datos eléctricos del motor figuran en la placa de características (fig. 1/N) o en la placa del motor. Los motores se corresponden con EN 60034 y son de índice de protección IP 55 y clase de aislamiento F. El esquema de conexión correspondiente se encuentra en la caja de bornes del motor (no aplicable en versiones con conector para clavijas). Comparar los datos del motor con los datos de la red eléctrica existente (tipo de corriente, tensión, frecuencia de la red, intensidad admisible).
- b) Conectar el motor a través del conector para clavijas o el guardamotor (para la protección hay que proveer un guardamotor y para la protección antitirón del cable un prensaestopas).
   Recomendamos el uso de guardamotores cuya desconexión se realiza con retardo, en función de una posible sobrecorriente. Una breve sobrecorriente puede producirse en el arranque frío de la máquina.

#### **AVISO**

#### Suministro de energía

Las condiciones en el lugar de uso deben coincidir con los datos en la placa de características del motor. Admisible sin reducción de la potencia:

- ± 5% diferencia de tensión
- ± 2% diferencia de frecuencia



# 6 Puesta en marcha y puesta fuera de servicio

#### 6.1 Puesta en marcha



# **ADVERTENCIA**

#### Uso inapropiado

Observe las advertencias de seguridad para evitar lesiones graves o mortales!





# **ATENCIÓN**

#### **Superficies calientes**

IEn estado caliente, las temperaturas de las superficies de las piezas (fig. 1/Q) pueden superar los 70°C.

El contacto con las superficies calientes (señaladas con carteles de aviso) se debe evitar!





#### **ATENCIÓN**

#### Emisión de ruido

La presión acústica más alta, medida según EN ISO 3744, se indica en el capítulo 9. Si está durante un periodo prolongado cerca de la máquina en marcha, utilice una protección auditiva para evitar lesiones permanentes del oído!



#### **ATENCIÓN**

#### Aerosoles de aceite en el aire de escape

Incluso con el separador de niebla de aceite el aire expulsado todavía podría contener cantidades muy bajas de niebla de aceite. La inhalación permanente de estas nieblas puede dar lugar a problemas de salud. Por este motivo se debe garantizar una buena ventilación del lugar de instalación.



#### 6.1.1 Comprobar el sentido de giro

- ➢ El sentido de giro previsto para el árbol de accionamiento está señalado mediante la flecha (fig. 1/O) en la brida del motor.
- a) Arrancar el motor brevemente (como máximo dos segundos) para comprobar el sentido de giro. El ventilador del motor debe girar en el sentido de las agujas del reloj.

#### **AVISO**

#### Sentido de giro incorrecto

Un funcionamiento en sentido de giro incorrecto puede producir daños en la máquina!
Utilice un indicador del campo giratorio para comprobar el sentido de giro (hacia la izquierda).

b) Con el sentido de giro correcto, poner el motor de nuevo en marcha apagarlo después de 2 minutos para reponer aceite hasta el borde superior de la mirilla (fig. 1/I). Ir reponiendo aceite por la boca de llenado (fig. 1/H) hasta que todas las tuberías de aceite estén completamente llenas. La boca de llenado no debe abrirse de ninguna manera con la bomba funcionando.

#### 6.2 Puesta fuera de servicio / almacenamiento

#### Parar la máquina

- a) Desconectar la máquina.
- b) Si existente, cerrar el dispositivo de cierre en el tubo de admisión y de presión.
- c) Separar la máquina de la fuente de alimentación.
- d) Despresurizar la máquina:
   Abrir las tuberías lentamente.
   ⇒ La presión se reduce poco a poco.
- e) Retirar las tuberías y mangueras.
- f) Sellar los empalmes para el tubo de aspiración y de presión con cinta adhesiva.
- Véase también el capítulo 3.2.1, página 11

# 6.3 Reconexión

- a) Comprobar el estado de la máquina (limpieza, cableado, etc.).
- b) Drenar los antioxidantes.
- Instalación, véase capítulo 5, página 14
- Puesta en marcha, véase capítulo 6.1, página 17



# 7 Mantenimiento y reparación





#### **PELIGRO**

# Peligro de muerte al tocar componentes que llevan corriente!

Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento apagar la máquina con el interruptor principal o desenchufando el cable de red e impedir que se pueda volver a conectar.





#### **ADVERTENCIA**

#### Superficies y sustancias calientes

Durante los trabajos de mantenimiento existe el peligro de lesiones por quemaduras en las piezas calientes (fig. 1/Q) y debido al aceite lubricante de la máquina.

Observar los tiempos de enfriamiento.

#### 7.1 Garantizar la seguridad de funcionamiento

Para garantizar la seguridad de funcionamiento se deben realizar actividades de mantenimiento periódicas. Los intervalos de mantenimiento dependen también de la carga que soporta la máquina.

Observar las advertencias de seguridad descritas en el capítulo 2.8 "Advertencias de seguridad para la colocación, la puesta en marcha y el mantenimiento" durante todos los trabajos.

Conviene mantener toda la instalación siempre en un estado limpio.

#### 7.2 Actividades de mantenimiento

Intervalo	Medidas de mantenimiento	Capítulo
mensual	Comprobar la estanqueidad de las tuberías y el firme asiento de las uniones roscadas y en su caso sellar o apretarlas.	_
mensual	ensual Comprobar la estanqueidad de la caja de bornes y las entra- das de cables y en su caso sellarlas de nuevo.	
mensual	Limpiar las aletas refrigeradoras de la máquina y del motor y las rejillas de ventilación del motor.	_
según el grado de suciedad del medio aspirado	Limpiar el filtro del lado de aspiración	7.2.1
diariamente	Control del nivel de aceite	7.2.2
500 - 2000 h	Cambio de aceite	
2000 h	Cambio del separador de aceite	7.2.3



#### 7.2.1 Filtrado del aire

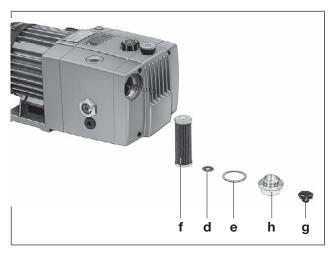


Fig. 3 Filtrado del aire

- d Anillo obturador
- e Anillo obturador
- f Cartucho filtrante
- g Botón roscado
- h Tapa del filtro

# **AVISO**

# Mantenimiento insuficiente de los filtros de aire

La potencia de la máquina se reduce y se pueden originar daños en la máquina.

Limpiar el cartucho filtrante (fig. 3/f) soplándolo con frecuencia variable según el grado de suciedad del medio aspirado, o sustituirlo.

Aflojar el botón roscado (fig. 3/g). Retirar la tapa del filtro (fig. 3/h) con los anillos obturadores (fig. 3/d/e). Retirar el cartucho filtrante (fig. 3/f) y limpiarlo o sustituirlo.

El montaje se efectúa siguiendo el orden inverso.

#### 7.2.2 Lubricación

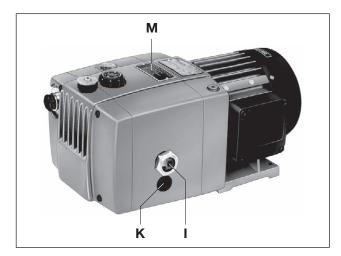


Fig. 4 Lubricación

H Boca de llenado de aceite

Mirilla de aceite

K Drenaje de aceite

M Placa aceites recomendados

# **AVISO**

Realizar el cambio de aceite siempre con la máquina aún caliente y ventilada a presión atmosférica. En caso de un vaciado incompleto, el volumen del rellenado se reduce.

Desechar el aceite usado según la legislación medioambiental vigente.

Para un cambio del tipo de aceite vaciar la carcasa del separador de aceite completamente.

Comprobar el nivel de aceite al menos una vez al día, en caso necesario reponer aceite hasta el borde superior de la mirilla (fig. 4/l). Realizar el primer cambio de aceite después de 500 horas de servicio. Los siguientes cambios de aceite cada 500 – 2000 horas de servicio. Acortar los intervalos de cambio según el grado de suciedad del medio aspirado.



Solo se deben emplear aceites lubricantes según DIN 51506 del grupo VC/VCL o un aceite sintético autorizado por Elmo Rietschle. La viscosidad del aceite debe corresponderse a ISO-VG 46 según DIN 51519.

Tipos de aceite de Elmo Rietschle: MULTI-LUBE 46 (aceite mineral) y SUPER-LUBE 46 (aceite sintético) (véase también la placa de aceite recomendado (fig. 4/M)).

Si el aceite se usara bajo solicitación térmica elevada, es decir, bajo temperaturas ambientes o de aspiración superiores a 30° C, en condiciones de refrigeración desfavorables o trabajando a velocidad mayor de la normal, etc., los cambios de aceite pueden espaciarse empleando el aceite sintético recomendado.

#### 7.2.3 Separación de aceite

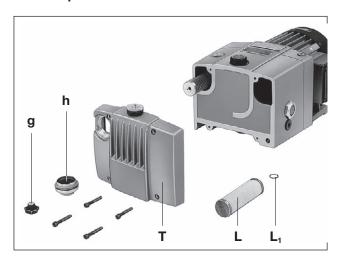


Fig. 5 Separación de aceite

L Separador de aceite

L₁ Junta tórica

Tapa del contenedor de aceite

g Botón roscado

h Tapa del filtro

# **ADVERTENCIA**

Un separador de aceite muy sucio causa temperaturas excesivas de la bomba y, en caso extremo, puede provocar la inflamación espontánea del aceite lubricante.

Al cabo de un tiempo de funcionamiento prolongado los elementos del separador de aceite pueden llegar a estar contaminados (el consumo de corriente y la temperatura de la bomba aumentan). Por ello, recomendamos reemplazar el separador (fig. 5/L) cada 3.000 horas de servicio ya que no es posible limpiar estos elementos.

Acortar los intervalos de cambio según el grado de suciedad del medio aspirado. Cambio: Aflojar el botón roscado (fig. 5/g). Retirar la tapa del filtro (fig. 5/h). Desenroscar la tapa del contenedor de aceite (fig. 5/T). Reemplazar el separador de aceite (fig. 5/L). Volver a utilizar la misma junta tórica (Abb. 5/L<sub>1</sub>).

El montaje se efectúa siguiendo el orden inverso.



#### 7.3 Reparación/Servicio técnico

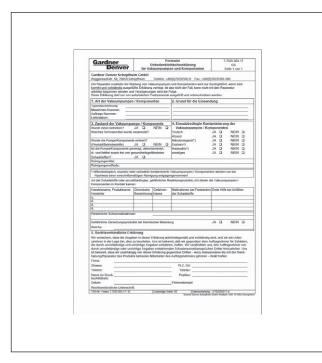


Fig. 6 Declaración de ausencia de riesgos 7.7025.003.17

 a) Para los trabajos de reparación in situ es obligatorio que un electricista experto separe el motor de la red de modo que no se pueda producir ninguna conexión accidental. Encargue las reparaciones al fabricante, sus delegaciones o concesionarios. Puede consultar la dirección del punto de servicio postventa más cercano a través del fabricante (véase dirección del fabricante).

# **AVISO**

Cada máquina que se envía al servicio técnico de Elmo Rietschle para su inspección, mantenimiento o reparación debe ir acompañada de una declaración sobre la ausencia de riesgos completamente rellenada y firmada.

El formulario de declaración sobre la ausencia de riesgos forma parte de la documentación del producto.

b) Después de una reparación o antes de volver a poner en servicio el equipo, deben realizarse las medidas indicadas bajo "Instalación" y "Puesta en marcha", tal y como en la primera puesta en servicio.



# 7.4 Repuestos

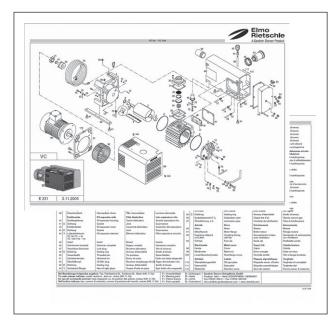


Fig. 7 Lista de repuestos (ejemplo)



Fig. 8 Página Web <a href="http://www.service-er.de">http://www.service-er.de</a>

# Pedido de repuestos según:

Lista de repuestos:

E 146 → V-VGA / V-VGC

Descarga del archivo PDF:

# http://www.gd-elmorietschle.com

- → Downloads
- → Product Documents
- → V-Series → Spare Parts
- Las piezas de desgaste y las juntas están señaladas en la lista.

# • Página Web:

# http://www.service-er.de

Seleccionar tipo, tamaño y variante.

# **AVISO**

Utilice únicamente repuestos originales o piezas autorizadas por el fabricante. El uso de otros componentes puede causar fallos de funcionamiento e invalidar la garantía para los daños derivados de ello.

# 8 Averías: causas y solución

Avería	Causa	Solución	Referencia
La máquina es des- conectada por el	La tensión/frecuencia no coincide con los datos del motor	Comprobación por un electricista experto	Capítulo 5.5
guardamotor	La conexión en la caja de bor- nes del motor no es correcta		
	El guardamotor no está co- rrectamente ajustado		
	El guardamotor se dispara demasiado pronto	Utilizar un guardamotor con desconexión retardada de- pendiente de la sobrecarga que considera la breve sobre- corriente durante la conexión (modelo con disparador por cortocircuito y sobrecarga según VDE 0660 parte 2 o IEC 947-4)	
	La bomba de vacío o su aceite está demasiado frío	Tener en cuenta la temperatura ra ambiental y la temperatura de aspiración	Capítulo 2.3
	La viscosidad del aceite está demasiado alta	La viscosidad del aceite debe corresponderse a ISO-VG 46 según DIN 51519	Capítulo 7.2.2
	El separador de aceite está sucio	Cambio del separador de aceite	Capítulo 7.2.3
	La contrapresión en la salida del aire de escape es dema- siado alta	Comprobar la tubería o man- guera	Capítulo 5.3
La potencia de aspiración es insuficiente	La tubería de aspiración es demasiado larga o estrecha	Comprobar la tubería o man- guera	Capítulo 5.3
	Fugas en la máquina o en el sistema	Comprobar la estanqueidad y el firme asiento de la tubería y los empalmes	Capítulo 7.2
	El filtro de admisión está sucio	Limpiar / reemplazar el filtro de admisión	Capítulo 7.2.1



Avería	Causa	Solución	Referencia
La presión de salida (vacío máx.) no se alcanza	Fugas en la máquina o en el sistema	Comprobar la estanqueidad y el firme asiento de la tubería y los empalmes	Capítulo 7.2
	Viscosidad del aceite inade- cuada	La viscosidad del aceite debe corresponderse a ISO-VG 46 según DIN 51519	Capítulo 7.2.2
La máquina se ca- lienta demasiado	Temperatura ambiente o de aspiración demasiado alta	Cumplir con el uso reglamentario	Capítulo 2.3
	El flujo del aire de refrigera- ción está obstruido	Comprobar las condiciones ambientales	Capítulo 5.1
		Limpiar las rejillas de ventila- ción	Capítulo 7.2
	La viscosidad del aceite está demasiado alta	La viscosidad del aceite debe corresponderse a ISO-VG 46 según DIN 51519	Capítulo 7.2.2
	El separador de aceite está sucio	Cambio del separador de aceite	Capítulo 7.2.3
	La contrapresión en la salida del aire de escape es dema- siado alta	Comprobar la tubería o man- guera	Capítulo 5.3
El aire de escape contiene niebla acei- tosa visible	El separador de aceite no está montado correctamente o la junta tórica no está montada	Comprobar el firme asiento	Capítulo 7.2.3
	Se utiliza un aceite inadecua- do	Utilizar tipos de aceite ade- cuados	Capítulo 7.2.2
	El separador de aceite está sucio	Cambio del separador de aceite	Capítulo 7.2.3
	La contrapresión en la salida del aire de escape es dema- siado alta	Comprobar la tubería o man- guera	Capítulo 5.3
	Temperatura ambiente o de aspiración demasiado alta	Cumplir con el uso reglamentario	Capítulo 2.3
	El flujo del aire de refrigera- ción está obstruido	Comprobar las condiciones ambientales	Capítulo 5.1
		Limpiar las rejillas de ventila- ción	Capítulo 7.2



Avería	Causa	Solución	Referencia	
La máquina produce un sonido anormal (Un ruido de martilleo	La carcasa de la bomba está desgastada (marcas de vibra- ción)	Reparación por el fabricante o un taller autorizado	Elmo Rietschle servicio postventa	
de las laminillas en el arranque frío es normal si desaparece con la subida de la	Las laminillas presentan da- ños	Reparación por el fabricante o un taller autorizado	Elmo Rietschle servicio postventa	
temperatura de fun- cionamiento dentro de dos minutos)	La bomba de vacío o su aceite está demasiado frío	Tener en cuenta la temperatura ra ambiental y la temperatura de aspiración	Capítulo 2.3	
	La viscosidad del aceite es demasiado alta	La viscosidad del aceite debe corresponderse a ISO-VG 46 según DIN 51519	Capítulo 7.2.2	
Agua en el aceite lubricante	La bomba aspira agua	Montar un separador de agua delante de la bomba	-	
	La aspiración de vapor de agua de la bomba sobrepasa el volumen compatible	Consultar el fabricante para la dotación de la bomba de una capacidad de estabilización de gas superior	_	
	La bomba funciona sólo durante poco tiempo y no alcanza la temperatura de trabajo normal	Hágase funcionar la bomba con el orificio de aspiración cerrado hasta que el agua en el aceite evapore	_	



# 9 Datos técnicos

V-VGA / V-VGC			25	40
Nivel de intensidad acústica (máx.) EN ISO 3744	dD(A)	50 Hz	62	65
Tolerancia ±3 dB(A)	dB(A)	60 Hz	63	67
Poso (máx )	kg	3~	40	50
Peso (máx.)		1~	45	53
Longitud	mm		461	508
Ancho	mm		329	381
Altura	mm		270	270
Toma de vacío			G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>
Volumen de aceite	I		1,0	2,0

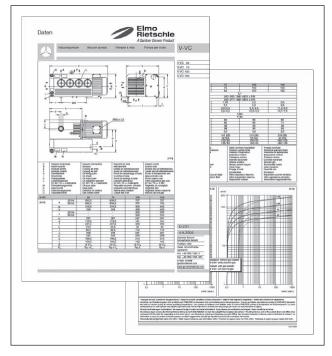


Fig. 9 Hoja de datos (ejemplo)

Para más datos técnicos, consulte las hojas de datos **D 146/1** y **D 147/1** 

- Descarga del archivo PDF:
  - **D 146/1** → V-VGA 4 / V-VGA 6 **D 147/1** → V-VGC 4 / V-VGC 6
  - Descarga del archivo PDF: http://www.gd-elmorietschle.com
    - → Downloads
    - → Product Documents
    - → V-Series → Data Sheets

# **AVISO**

Reservado el derecho a modificaciones técnicas!



# www.gd-elmorietschle.com er.de@gardnerdenver.com

# Gardner Denver Schopfheim GmbH

Roggenbachstraße 58 79650 Schopfheim · Deutschland

Tel. +49 7622 392-0 Fax +49 7622 392-300



Elmo Rietschle is a brand of Gardner Denver's Industrial Products Division and part of Blower Operations.



# Declaración de conformidad CE según 2006/42/CE\*)

Con la presente el fabricante: Gardner Denver Schopfheim GmbH

Postfach 1260 D-79642 Schopfheim

declara que la máquina: Bomba de vacío

de la: Serie R-VGA / R-VGC

Tipos V-VGA 4, V-VGA 6, V-VGA 10, V-VGA 15, V-VGA 20

V-VGC 4, V-VGC 6, V-VGC 10, V-VGC 15

está conforme con la directiva arriba indicada.

Asimismo el producto mencionado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

2006/95/CE\*\*) Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de diciembre de

2006 para la armonización de las normativas legales de los Estados miembros sobre material eléctrico destinado a utilizarse dentro de determinados límites de tensión

(versión codificada)

Se han aplicado las siguientes normas europeas armonizadas:

EN 1012-1:1996 Compresores y bombas de vacío — Requisitos de seguridad —

Parte 1: Compresores

EN 1012-2:1996 Compresores y bombas de vacío — Requisitos de seguridad —

Parte 2: Bombas de vacío

Esta declaración de conformidad pierde su validez si en la máquina se realizan modificaciones no autorizadas por escrito por el fabricante.

Nombre y dirección del responsabl- Wolfgang Darsch e de documentación CE\*\*\*) Postfach 1260

D-79642 Schopfheim

Gardner Denver Schopfheim GmbH

Schopfheim, 19.03.2010

Dr. Friedrich Justen, Director Engineering

\*) La máquina cumple los requisitos materiales de ambas directivas

sólo válido para la directiva 98/37/CE

sólo válido para la directiva 2006/42/CE G

C 0036 ES

# **Gardner Denver**

# Formulario

Declaración sobre la ausencia de riesgos para bombas de vacío y sus componentes

7.7025.003.17

Página 1 de 1

# **Gardner Denver Schopfheim GmbH**

Roggenbachstr. 58, 79650 Schopfheim

Teléfono: +49/(0)7622/392-0 Fax: +49/(0)7622/392-300

La reparación y/o el mantenimiento de las bombas de vacío y sus componentes sólo se realiza si se presenta una declaración cumplida <u>correcta y completamente</u>. De lo contrario no se puede comenzar con los trabajos de reparación y se produce un retraso.

de reparación y s Esta declaración			nada por pers	sonal cualificac	lo.			
1. Tipo de bombas de vacío / componentes				2. Motivo de su devolución				
Modelo: Nº de máquina: Nº de pedido: Fecha de entrega	a:							
3. Estado de la	bomba de	vacío / comp	onente	4. Contamir	ación debido	al uso de l	las	
¿Ha sido utilizado? SÍ □ NO □ ¿Qué lubricante se ha utilizado?				bombas de vacío/componentes  Tóxica SÍ  NO COrrosiva SÍ NO NO				
¿Se ha vaciado la bomba/el componente?  (producto/sustancias)  ŚÍ □ NO □  ¿Está la bomba/el componente limpio, descontaminado, libre de aceite y grasa y exento de sustancias				Microbiológica Explosiva*) Radioactiva*) Otra	a*)	SÍ     NO       SÍ     NO       SÍ     NO       SÍ     NO       SÍ     NO		
nocivas?		SÍ 🗆						
Detergentes: Método de limpie	eza:							
*) ¡Las bombas d aceptan con ju	•	onentes con co u correcta limp		microbiológica,	explosiva o radi	io-activa sólo	o se	
Tipo de sustancia contacto las bom			acción peligro	sos derivados	del proceso con	los que entr	raron en	
Nombre comercia Fabricante	al/producto	Denominación química	Clase de peligro	Medidas en ca ción de sustar	aso de libera- ncias peligrosas	Primeros au de accident		caso
1. 2.								
3.								
4.								
Medidas de prote	ección persona	ales:		•				
Productos de des	scomposición	térmica peligro			SÍ 🗖	NO [	_	
5. Declaración	vinculante							
Con la presente di tiene la formación que se derive de y perjuicios deriv Sabemos que incluyendo en pa	n necesaria pa datos incomp ados de datos dependientem	ara juzgarlo. So letos o incorrec incompletos o ente de esta de	mos conscier tos. Nos com incorrectos e eclaración sor	ntes de nuestra aprometemos a exigidas por ter mos directamer	a responsabilidad asumir las inder ceros al fabricant nte responsables	d por cualqui mnizaciones te. s frente a ter	ier daño por daño ceros,	
Empresa: Calle:				CD ciridad.				
Teléfono:	CP, ciudad: Fax:							
Nombre (en mayúsculas): Fecha:								
Firma vinculante	•							
TOS-Nr. / Index: 7.70			Zuständige Stel	le: GS	Dateiverwaltung:\	7702500317 E	S.xl	